



Equipamento: CTR Candeias		Município: Jaboatão dos Guararapes
Licenciamento em vigor: (X) Sim () Não; Data de vencimento da última licença: 03/05/2017		
Data da vistoria: 28/07/2015		
Responsável pela Operação: CTR Candeias / ECOPESA Ambiental S/A		
Municípios que depositam resíduos: Cabo de Santo Agostinho, Recife, Moreno, Jaboatão dos Guararapes.		
Aspectos relevantes: Realizando a queima controlada do gás (2.000m³/mês = crédito de carbono). Em processo de licenciamento para construção de nova estação de tratamento de líquidos percolados para atender o volume produzido em sua totalidade (aproximadamente 20.000 m³/mês). Atualmente conta com Unidade de Beneficiamento de RCD, Unidade de Tratamento de Biogás, Unidade de Tratamento de Lâmpadas e Aterro Sanitário de Resíduos Classe II. Operação realizada com recepção média de 2.750t/dia de Recife, 728t/dia de Jaboatão, 187t/dia do Cabo, 32t/dia de Moreno e 600t/dia da iniciativa privada. Foi identificado pneus estocados sem cobertura.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -08 09' 58,82400"	Longitude: -34 58' 45,25200"	Altitude: 48,5 m
Imagem de Satélite		
		
Vista da CTR - Candeias – Imagem de 05/08/2014		
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Acesso ao aterro	Foto 2: Central de Queima de Gás	



Equipamento: CTR Candeias		Município: Jaboatão dos Guararapes	
			
Foto3: Central de tratamento de lâmpadas		Foto 4: Lagoa de captação de chorume	
			
Foto 5: Chorume <i>in natura</i> sendo misturado à cal		Foto 6: Chorume Após Processo de Tratamento e Filtragem	
			
Foto 7: Frente de operação		Foto 8: Central de Coleta de Gás	
			
Foto 09: Nova lagoa de percolado (pulmão)			



Equipamento: CTR Candeias

Município: Jaboatão dos Guararapes



Foto 10: Proteção do talude



Equipamento: CTR Igarassu (CTR Pernambuco)		Município: Igarassu	
Licenciamento em vigor: (X) Sim () Não; Data de vencimento da última licença: 03/02/2016			
Data da vistoria: 02/07/2015			
Responsável pela Operação: CTR-PE – Central de Tratamento de Resíduos Ltda.			
Municípios Que depositam resíduos: Olinda, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Itamaracá, Araçoiaba, Paulista, Condado e Goiana.			
Aspectos relevantes: Equipamento conta com Aterro Sanitário para resíduos classes I e II. Os taludes definitivos são revestidos com manta de PEAD.			
Coordenadas Geodésicas – WGS84			
Latitude: -07 43' 14,61076"		Longitude: -34 56' 34,52233"	
		Altitude: 36,2 m	
Imagem de Satélite			
Vista CTR Igarassu – Imagem de 26/02/2014 – Fonte GoogleEarth			
Registro fotográfico			
Foto 1: Área de deposição de resíduos tipo 2		Foto 2: Talude revestido com manta de PEAD	
Foto3: Vista da Estação de Tratamento de percolados		Foto 4: Silos de resíduos industriais	



Equipamento: CTR Igarassu (CTR Pernambuco)	Município: Igarassu
	
Foto 5: Galpão de resíduos industriais em deposição	Foto 6: Frente de serviço classe II



Equipamento: Aterro sanitário de Petrolina		Município: Petrolina
Licenciamento em vigor: (X) Sim () Não; Data de vencimento da última licença: 06/10/2016		
Data da vistoria: 15/07/2015		
Responsável pela Operação: CTR Petrolina / ECOPESA Ambiental		
Municípios Que depositam resíduos: Petrolina		
Aspectos relevantes: Aterro em operação apenas com os resíduos classe II, de Petrolina (140t/dia) e da iniciativa privada (60t/dia). Pneus depositados sem cobertura. Galpão para recepção de resíduos classe I em fase de conclusão.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -09 11' 55,50400"	Longitude: -40 37' 59,97300"	Altitude: 450,63
Imagem de Satélite		
		
Vista CTR Petrolina – Imagem de 10/05/2015		
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Vista do aterro	Foto 2: Frente de serviço classe II	
		
Foto3: Talude revestido com PEAD	Foto 4: Depósito de pneus sem cobertura	



Equipamento: Aterro sanitário de Petrolina	Município: Petrolina
	
Foto 5: Lagoa de chorume	Foto 6: Resíduos expostos no talude
	
Foto 7: Galpão de resíduos classe 1	Foto 8: Estação de pesagem




Equipamento: Lixão do Raso da Catarina		Município: Petrolina
Licenciamento em vigor: () Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:		
Data da vistoria: 14/07/2015		
Responsável pela Operação: CTR Petrolina / ECOPESA Ambiental		
Municípios que depositam resíduos: Petrolina		
Aspectos relevantes: Funciona no perímetro do Lixão em remediação Usina de RCD, Composteira, Unidade de tratamento de Lâmpadas e Estação de Transbordo para a CTR-Petrolina (novo aterro).		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -09 22' 06,63366"	Longitude: -40 30' 05,68566"	Altitude: 398,78
Imagem de Satélite		
		
Vista Antigo Lixão do Raso da Catarina – Imagem de 03/09/2014		
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Pátio de Compostagem	Foto 2: Unidade de RCD	
		
Foto 3: Blocos confeccionados com RCD	Foto 4: Frente de serviço da Estação de Transbordo	



Equipamento: Lixão do Raso da Catarina	Município: Petrolina
	
Foto 5: Lagoa no perímetro do equipamento	Foto 6: Estação de tratamento de efluentes

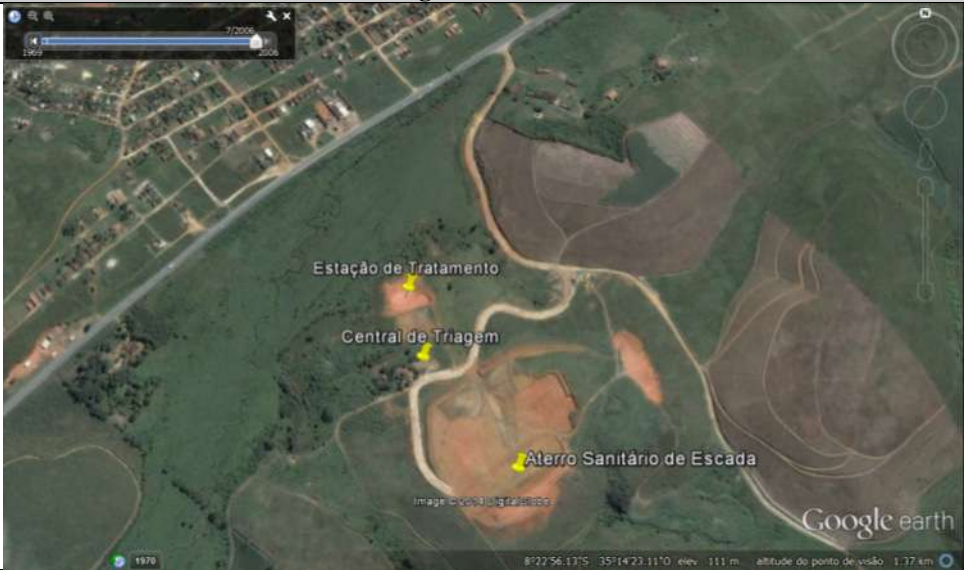

Equipamento: Aterro Sanitário Público de Escada			Município: Escada		
Licenciamento em vigor: (X) Sim () Não; Data de vencimento da última licença: 08/09/2015					
Data da vistoria: 13/04/2015					
Responsável pela Operação: COMSUL – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana / EMPESA					
Municípios que depositam resíduos: Escada, Ribeirão, Amaraji, Primavera, Chã Grande, Cortês, Barra de Guabiraba, Pombos					
Aspectos relevantes: Sem presença de chorume nos charcos da estação de tratamento de efluentes. Detectada evolução na operação do aterro quando comparado com a inspeção realizada em 2014. Catadores retirados do perímetro do aterro em meados de 2014 através de parceria com a Prefeitura de Escada.					
Coordenadas Geodésicas – WGS84					
Latitude: -08 23' 08,50260"		Longitude: -35 14' 32,77410"		Altitude: 141,3 m	
Imagem de Satélite					
					
Vista do Aterro Sanitário de Escada – Imagem de 07/12/2006					
Registro fotográfico					
					
Foto 1: Acesso ao Aterro Sanitário			Foto 2: Equipamentos de pesagem em operação		



Equipamento: Aterro Sanitário Público de Escada		Município: Escada	
			
Foto3: Pátio de compostagem		Foto 4: Charcos sem presença de chorume	
			
Foto 5: Pneus depositados em local coberto		Foto 6: Frente de serviço	
			
Foto 7: Equipamento espanta-pássaros		Foto 8: Vista das vias de acesso e taludes	




Equipamento: Aterro sanitário de Rio Formoso		Município: Rio Formoso
Licenciamento em vigor: (X) Sim () Não; Data de vencimento da última licença: 28/07/2015		
Data da vistoria: 20/07/2015		
Responsável pela Operação: Consórcio PORTALSUL / MEGAMAK Gestão Ambiental		
Municípios Que depositam resíduos: Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Gameleira, Barreiros.		
Aspectos relevantes: Constatado grande volume de resíduos sem recobrimento causado pela grande incidência de chuvas nos últimos dias, segundo informação do Sr. Luiz de França. O município de São José da Coroa Grande assinou contrato e vai iniciar a deposição de seus resíduos em breve. Aterro em remediação. Estação de tratamento de chorume fora de operação.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -08 39' 00,42587"	Longitude: -35 09' 51,62425"	Altitude: 49,07
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Entrada do Aterro	Foto 2: Núcleo administrativo	
		
Foto3: Núcleo de monitoramento - Balança	Foto 4: Resíduos expostos	
		
Foto 5: Resíduos sem recobrimento	Foto 6: Charcos fora de funcionamento	



Equipamento: Aterro sanitário de Rio Formoso	Município: Rio Formoso
 Foto 7: Charcos fora de funcionamento	 Foto 8: Vias de acesso interno danificadas pelo grande volume de chuvas

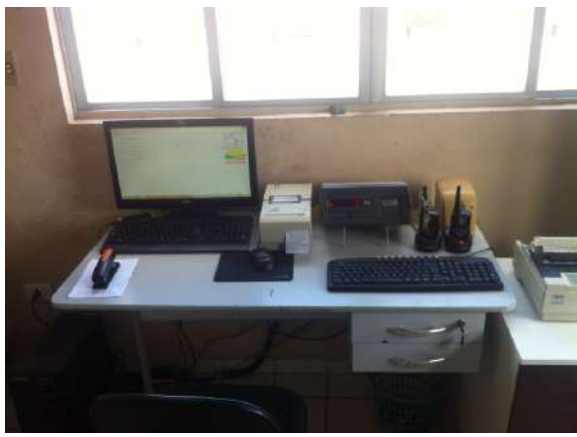

Equipamento: Aterro sanitário de Arcoverde		Município: Arcoverde
Licenciamento em vigor: (X) Sim () Não; Data de vencimento da última licença: 31/03/2017		
Data da vistoria: 06/07/2015		
Responsável pela Operação: Locar / ECOPESA Ambiental		
Municípios Que depositam resíduos: Arcoverde, Buique		
Aspectos relevantes: Baixo volume de chorume coletado. Volume de resíduos correspondente a uma semana sem cobertura, conforme informações coletadas em campo. O antigo lixão ainda se encontra sem recuperação da área degradada.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -08 28' 36,18523"	Longitude: -36 00' 33,87062"	Altitude: 469,39
Imagem de Satélite		
		
Localização do Aterro Sanitário de Arcoverde da Associação de Catadores e do Antigo Lixão – Imagem de 06/09/2013		
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Acesso ao aterro / Balança rodoviária	Foto 2: Estação de pesagem	
		
Foto 3: Frente de serviço com grande volume de resíduo domiciliar sem cobertura		

Equipamento: Aterro sanitário de Arcoverde	Município: Arcoverde
	
Foto 4: Frente de serviço	Foto 5: Frente de serviço
	
Foto 6: Drenos de gás na parte superior da célula	Foto 7: Caixa de coleta de chorume vazia
	
Foto 8: Tanque de chorume com pequeno volume de chorume	Foto 9: Grande volume de resíduos sem recobrimento
	
Foto 10: Galpão de triagem da Associação de Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis de Arcoverde	Foto 11: Associados no trabalho de separação



Equipamento: Aterro sanitário de Arcoverde	Município: Arcoverde
	
Foto 12: Antigo lixão de Arcoverde ainda sem recuperação, com resíduos expostos ao tempo em área atualmente domiciliar.	Foto 13: Comparativo entre a quantidade de resíduo domiciliar sem tratamento no antigo lixão com a altura de um homem adulto



Equipamento: Aterro sanitário Municipal de Belo Jardim		Município: Belo Jardim
Licenciamento em vigor: (X) Sim () Não; Data de vencimento da última licença: Consulta ao processo de licenciamento junto à CPRH		
Data da vistoria: 07/07/2015		
Responsável pela Operação: V2 Ambiental		
Municípios Que depositam resíduos: Belo Jardim		
Aspectos relevantes: Processo de licenciamento deferido, segundo consulta realizada no site da CPRH. Operação regular, apesar da ocorrência de chuva nos últimos dias.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -08 21' 48,39945"	Longitude: -36 26' 40,75920"	Altitude: 699
Imagem de Satélite		
		
Vista Aterro Sanitário de Belo Jardim – Imagem de 24/09/2013		
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Acesso ao Aterro	Foto 2: Acesso ao Aterro	
		
Foto3: Vista das células		



Equipamento: Aterro sanitário Municipal de Belo Jardim

Município: Belo Jardim



Foto 4: Estação de pesagem



Foto 5: Ficha de pesagem



Foto 6: Frente de serviço



Foto 7: Material para recobrimento



Foto 8: Frente de serviço



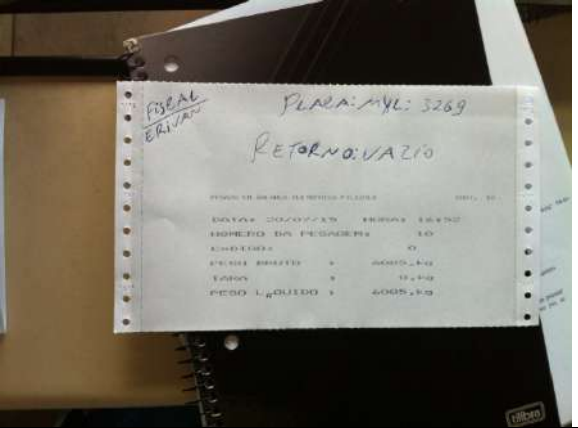
Foto 9: Drenagem do talude



Foto 10: Estação de tratamento de efluentes



Equipamento: Aterro sanitário de Petrolândia		Município: Petrolândia
Licenciamento em vigor: (X) Sim () Não; Data de vencimento da última licença:		
Data da vistoria: 22/07/2015		
Responsável pela Operação: PM de Petrolândia		
Municípios Que depositam resíduos: Petrolândia		
Aspectos relevantes: Informado que a licença está pronta na CPRH. Consulta ao site da CPRH retornou que a licença de operação solicitada em 20/03/2015 está "em andamento". Os pneus estão depositados sem cobertura. Os taludes da célula finalizada apresentam sinais de erosão com resíduos expostos ao tempo.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -08 55' 57,58380"	Longitude: -38 13' 37,15260"	Altitude: 385,32
Imagem de Satélite		
		
Vista do Aterro Sanitário de Petrolândia – Imagem de 05/10/2013		
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Acesso ao aterro	Foto 2: Balança rodoviária	

Equipamento: Aterro sanitário de Petrolândia	Município: Petrolândia
 Foto3: Estação de pesagem	 Foto 4: Ficha de pesagem
 Foto 5: Frente de serviço	 Foto 6: Frente de serviço
 Foto 7: Lagoas de chorume	 Foto 8: Talude da célula com sinais de erosão e resíduos expostos
 Foto 9: Talude da célula com sinais de erosão e resíduos expostos	 Foto 10: Resíduos de poda



Equipamento: Aterro sanitário de Petrolândia		Município: Petrolândia	
			
Foto 11: Resíduos de construção		Foto 12: Pneus estocados sem cobertura	
			
Foto 13: Galpão de triagem		Foto 14: Materiais recicláveis já selecionados	



Equipamento: Unidade de Triagem e Compostagem de Sairé (UTC Sairé)		Município: Sairé
Licenciamento em vigor: (X) Sim () Não; Data de vencimento da última licença: 15/09/2015		
Data da vistoria: 09/07/2015		
Responsável pela Operação: Instituto de Corresponsabilidade Pela Educação.		
Municípios Que depositam resíduos: Sairé		
Aspectos relevantes: Funcionando usina de triagem, usina de compostagem e aterro sanitário. Presença de volume de resíduos sem recobrimento maior que a produção diária devido ao grande volume de chuva dos últimos dias, segundo informação do Sr. Alfredo Guerra. Nova célula em construção.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -08 19' 40,60200"	Longitude: -35 41' 22,22800"	Altitude: 669,63
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Vista dos galpões	Foto 2: Escritório	
		
Foto 3: Galpão de recepção de resíduos	Foto 4: Triagem e separação	
		
Foto 5: Vista da nova célula e frente de serviço	Foto 6: Pátio de compostagem	



Equipamento: Unidade de Triagem e Compostagem de Sairé (UTC Sairé)	Município: Sairé
	
Foto 7: Recepção de resíduos	Foto 8: Nova célula em construção



Equipamento: Aterro sanitário de Caruaru		Município: Caruaru
Licenciamento em vigor: () Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença: 17/05/2014		
Data da vistoria: 14/04/2014		
Responsável pela Operação: Locar Saneamento Ambiental		
Municípios Que depositam resíduos: Caruaru		
Aspectos relevantes: Área em operação não licenciada e com grande volume de resíduos sem recobrimento. Presença de pássaros (urubus e garças). Recebendo ICMS-Ambiental por liminar judicial. Projeto inicial encerrado. Projeto de ampliação ainda não aprovado pela CPRH.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -08 14' 32,79975"	Longitude: -35 59' 40,86525"	Altitude: 612,55
Imagem de Satélite		
		
Localização do Aterro Sanitário de Caruaru – Imagem de 17/04/2015		
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Acesso ao aterro	Foto 2: Casa de controle da balança	



Equipamento: Aterro sanitário de Caruaru		Município: Caruaru	
			
Foto3: Talude da célula finalizada		Foto 4: Vias de acesso interno	
			
Foto 5: Frente de serviço			
			
Foto 6: Escritório e Balança		Foto 7: Triturador de poda	
			
Foto 8: Estação de tratamento de efluentes		Foto 9: lagoa de acumulação - Pulmão	



Equipamento: Aterro sanitário de Caruaru		Município: Caruaru	
			
Foto 10: Drenagem do talude		Foto 11: Pneus depositados sem cobertura	
			
Foto 12: Estação de operação da balança		Foto 13: Ficha de pesagem	
			
Foto 14: Controle de pesagem			



Equipamento: Aterro sanitário de Garanhuns		Município: Garanhuns
Licenciamento em vigor: () Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença: 30/01/2014		
Data da vistoria: 21/07/2015		
Responsável pela Operação: PM Garanhuns / Locar Saneamento Ambiental		
Municípios Que depositam resíduos: Capoeiras, Caetés, São João, Correntes, Lagoa do Ouro, Garanhuns.		
Aspectos relevantes: Acúmulo de resíduos correspondente a três dias, segundo informações prestadas no local.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -08 50' 24,84757"	Longitude: -36 31' 55,14527"	Altitude: 794,2
Imagem de Satélite		
		
Vista Aterro Sanitário de Garanhuns – Imagem de 23/09/2013		
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Balança	Foto 2: Escritório	



Equipamento: Aterro sanitário de Garanhuns		Município: Garanhuns	
			
Foto3: Vista do talude de uma das células		Foto 4: Marcos para acompanhamento topográfico do recalque do talude	
			
Foto 5: Marco para acompanhamento topográfico do recalque do talude		Foto 6: Frente de serviço	
			
Foto 7: Lagoa de acumulação de chorume		Foto 8: Estação de pesagem	



Equipamento: Aterro sanitário de Ipojuca		Município: Ipojuca
Licenciamento em vigor: () Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:		
Data da vistoria: 01/07/2015		
Responsável pela Operação: PM de Ipojuca		
Municípios Que depositam resíduos: Ipojuca.		
Aspectos relevantes: Tem Licença de Instalação. Antigo lixão está em recuperação ao mesmo tempo em que é construído aterro sanitário no mesmo perímetro. Aterro Sanitário em implantação, com licença de instalação e com impermeabilização da base em manta PEAD de 2mm. O material do antigo lixão, contíguo ao aterro, será transportado para a nova célula. Receberá ICMS-Resíduo Sólido em 2016 referente a Licença de Instalação.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -8° 28' 49,89"	Longitude: -35° 2' 44,57"	Altitude: 16m
Imagem de Satélite		
Vista Aterro Sanitário de Ipojuca – Imagem de 20/04/2015		
Registro fotográfico		
Foto 1: Via de acesso	Foto 2: Área da construção da célula e lagoas	



Equipamento: Aterro sanitário de Ipojuca		Município: Ipojuca	
			
Foto 3: Vista das lagoas de chorume		Foto 4: Vista impermeabilização e drenagem da célula	
			
Foto 5: Área do lixão		Foto 6: Área do lixão ainda em operação	
			
Foto 7: Balança do lixão		Foto 8: Nova área de escritório	



Equipamento: Aterro sanitário de Gravatá			Município: Gravatá		
Licenciamento em vigor: () Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença: 04/06/2014					
Data da vistoria: 09/07/2015					
Responsável pela Operação: Conserv Construções e Serviços Ltda					
Municípios Que depositam resíduos: Gravatá					
Aspectos relevantes: Grande volume de resíduos sem recobrimento. Presença de chorume percolando do talude de resíduos sem recobrimento, sendo lançado na rede de drenagem. Estação de tratamento de chorume em operação deficiente.					
Coordenadas Geodésicas – WGS84					
Latitude: -08 13' 08,10058"		Longitude: -35 35' 55,86387"		Altitude: 553,49	
Registro fotográfico					
					
Foto 1: Acesso ao aterro			Foto 2: Frente de serviço		
					
Foto 3: Grande área sem recobrimento			Foto 4: Grande área sem recobrimento		
					
Foto 5: Grande área sem recobrimento					

Equipamento: Aterro sanitário de Gravatá		Município: Gravatá	
			
Foto 7: Talude da célula com sinais de erosão e percolação de chorume		Foto 8: Chorume percolado do talude escoando para a rede de drenagem de águas pluviais	
			
Foto 9: Sinais de percolação de chorume no talude da célula		Foto 10: Estação de tratamento de efluentes	

Equipamento: Aterro sanitário de Pesqueira		Município: Pesqueira
Licenciamento em vigor: () Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença: Não informado		
Data da vistoria: 07/07/2015		
Responsável pela Operação: PM Pesqueira / V2 Ambiental		
Municípios Que depositam resíduos: Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Poção.		
Aspectos relevantes: Presença de catadores, crianças e animais. Acúmulo de resíduos sem recobrimento. Central de triagem e lagoas de acumulação de chorume em construção.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -08 22' 47,81640"	Longitude: -36 43' 12,68074"	Altitude: 653
Imagem de Satélite		
 Image © 2015 CNES/Airbus Google earth Data das Imagens: 12/2/2013 8°22'45.26"S 36°43'16.22"W elev. 644 m altitude do ponto de visão: 1126 m		
Vista do Aterro Sanitário de Pesqueira – Imagem de 02/12/2013		
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Balança rodoviária	Foto 2: Casa de pesagem	

Equipamento: Aterro sanitário de Pesqueira	Município: Pesqueira
	
Foto3: Estação de pesagem	Foto 4: Galpão de triagem em construção
	
Foto 5: Galpão de separação de recicláveis	Foto 6: Taludes das células
	
Foto 7: Lagoas de acumulação de chorume em construção	Foto 8: Coleta de amostras para análise do lençol freático
	
Foto 9: Grande volume de resíduos domiciliares sem recobrimento	Foto 10: Frente de serviço



Equipamento: Aterro sanitário de Pesqueira	Município: Pesqueira
	
Foto 11: Presença de catadores na célula	Foto 12: Grande volume de resíduos domiciliares sem recobrimento



Equipamento: Aterro sanitário de Lajedo		Município: Lajedo
Licenciamento em vigor: () Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:		
Data da vistoria: 08/07/2015		
Responsável pela Operação: PM de Lajedo / MEGAMAK Gestão Ambiental		
Municípios Que depositam resíduos: Lajedo, Jurema, São Bento do Una, Cachoeirinha, Ibirajuba, Jucati.		
Aspectos relevantes: Grande Volume de Resíduos sem recobrimento devido ao grande volume de chuva, segundo informação de Márcio Duarte. Em processo de licenciamento pela CPRH.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -08 39' 48,26467"	Longitude: -36 15' 56,14733"	Altitude: 634,51
Imagem de Satélite		
		
Vista do Aterro Sanitário de Lajedo – Imagem de 01/09/2014		
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Acesso ao Aterro Sanitário	Foto 2: Acesso ao Aterro Sanitário	



Equipamento: Aterro sanitário de Lajedo		Município: Lajedo	
			
Foto 3: Balança em operação		Foto 4: Casa de pesagem	
			
Foto 5: Estação de pesagem		Foto 6: Galpão para manutenção de equipamentos	
			
Foto 9: Frente de serviço com grande volume de material sem recobrimento		Foto 10: Frente de serviço com grande volume de material sem recobrimento	
			
Foto 7: Rede de drenagem de águas pluviais		Foto 8: Estação de acumulação de chorume	



Equipamento: Aterro sanitário de Altinho		Município: Altinho
Licenciamento em vigor: () Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença: 12/01/2014		
Data da vistoria: 17/03/2015		
Responsável pela Operação: Milton Lins da Silva (Interventor Judicial) / V&V		
Municípios Que depositam resíduos: Altinho, Agrestina, Belém de Maria, Bonito, Lagoa dos Gatos.		
Aspectos relevantes: Operação regular. Catadores foram retirados há 03 meses. Operação ainda sob intervenção judicial e conta com a assessoria da ATEPE.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -08 28' 36,18523"	Longitude: -36 00' 33,87062"	Altitude: 469,39
Imagem de Satélite		
		
Vista Aterro Sanitário de Altinho – Imagem de 30/10/2012		
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Acesso ao aterro	Foto 2: Balança rodoviária	

Equipamento: Aterro sanitário de Altinho		Município: Altinho	
			
Foto 3: Casa de pesagem		Foto 4: Estação de pesagem	
			
Foto 5: Controle manual de pesagem		Foto 6: Vista das células	
			
Foto 7: Frente de serviço		Foto 8: Material sem recobrimento	
			



Equipamento: Aterro sanitário de Altinho		Município: Altinho	
Foto 9: Dreno de chorume		Foto 10: Drenos de gás	
			
Foto 11: Estação de tratamento de chorume		Foto 12: Vista do talude da célula	



Equipamento: Aterro sanitário de Iati		Município: Iati
Licenciamento em vigor: () Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:		
Data da vistoria: 08/07/2015		
Responsável pela Operação: PM de Iati / MEGAMAK Gestão Ambiental		
Municípios Que depositam resíduos: Iati		
Aspectos relevantes: Acúmulo de material sem recobrimento. Obra de recuperação do aterro encontra-se paralisada por falta de pagamento à empresa contratada (Mega Mak).		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -09 00' 35,44371"	Longitude: -36 51' 16,10143"	Altitude: 484,8
Imagem de Satélite		
		
Vista do Aterro Sanitário de Iati – Imagem de 16/11/2009		
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Acesso ao aterro	Foto 2: Placa da obra de recuperação do aterro	

Equipamento: Aterro sanitário de Iati	Município: Iati
	
Foto3: Placa da empresa contratada para recuperação	Foto 4: Vala aberta na célula
	
Foto 5: Manta de impermeabilização implantada	Foto 6: Resíduos expostos
	
Foto 7: Vista da célula em recuperação com grande volume de resíduos expostos	
	
Foto 5: Talude do aterro com resíduos expostos	Foto 6: Vista da área de recepção




Equipamento: Aterro sanitário de Iati	Município: Iati
	
Foto 5: Serviços de construção de casa de pesagem paralisados	Foto 6: Obra paralisada



Equipamento: Aterro sanitário de Ibimirim		Município: Ibimirim
Licenciamento em vigor: () Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:		
Data da vistoria: 29/04/2014		
Responsável pela Operação: PM de Ibimirim		
Municípios que depositam resíduos: Não está em operação		
Aspectos relevantes: Instalações construídas na gestão anterior e nunca entrou em operação. Equipamentos e edificações sucateadas.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -08 33' 03,99600"	Longitude: -37 42' 49,16400"	Altitude: 517,7
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Acesso ao Aterro	Foto 2: Balança rodoviária	
		
Foto3: Edificações sucateadas	Foto 4: Equipamentos sucateados	

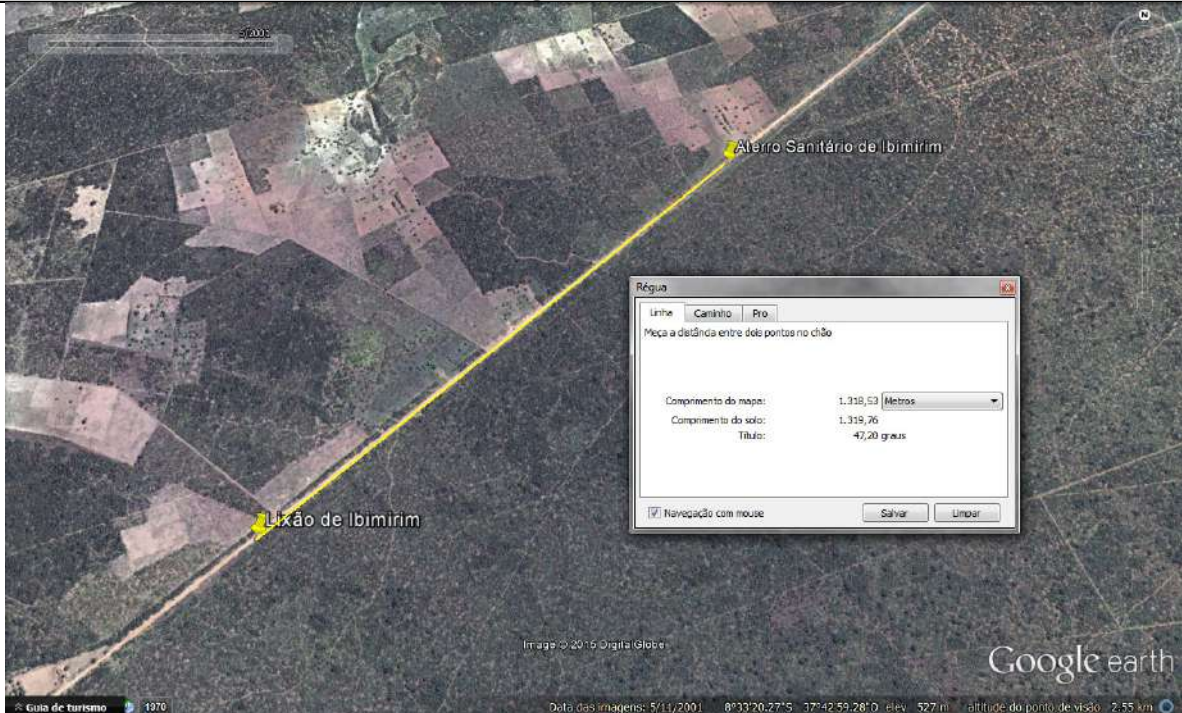

Equipamento: Lixão / Aterro Sanitário de Ibimirim			Município: Ibimirim		
Licenciamento em vigor: () Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:					
Data da vistoria: 08/07/2015					
Responsável pela Operação: PM de Ibimirim					
Municípios Que depositam resíduos: Ibimirim					
Aspectos relevantes: A administração do município de Ibimirim construiu um aterro sanitário no ano de 2010, nunca chegou a operá-lo e ainda permitiu o completo sucateamento do equipamento público. A gestão atual continua depositando os resíduos sólidos em um lixão distante 1.300 metros do aterro implantado.					
Coordenadas Geodésicas – WGS84					
Latitude: -08 33' 33,00000"		Longitude: -37 43' 21,01800"		Altitude: 563,4	
Imagem de Satélite					
					
Localização do Lixão e do Aterro Sanitário de Ibimirim – Imagem de 11/05/2001					
Registro fotográfico					
					
Foto 1: Vista das instalações do Aterro Sanitário			Foto 2: Acesso do Aterro Sanitário		

Equipamento: Lixão / Aterro Sanitário de Ibimirim		Município: Ibimirim	
			
Foto 3: Instalações sucateadas do Aterro Sanitário		Foto 4: Pátio interno servido de depósito de sucata	
			
Foto 3: Instalações sucateadas do Aterro Sanitário		Foto 4: Equipamento de pesagem sucateado	
			
Foto 3: Lixão à beira da estrada		Foto 4: Ação de catadores	
			



Equipamento: Lixão / Aterro Sanitário de Ibimirim		Município: Ibimirim	
Foto 3: Resíduos expostos		Foto 4: Resíduos expostos	
			
Foto 3: Sacos plásticos levados pelo vento		Foto 4: Resíduos expostos	
			
Foto 3: Ação de catadores		Foto 4: Ação de catadores	



Equipamento: Estação de Transbordo de Paulista		Município: Paulista
Licenciamento em vigor: () Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:		
Data da vistoria: 29/07/2015		
Responsável pela Operação: Locar		
Municípios Que depositam resíduos: Paulista		
Aspectos relevantes: Operando o transbordo a céu aberto, pois coberta do galpão de transbordo ruiu após acidente com pá carregadeira.		
Coordenadas Geodésicas – WGS84		
Latitude: -07 57' 29,99679"	Longitude: -34 53' 02,06871"	Altitude: 77,31
Imagem de Satélite		
		
Vista da Estação de Transbordo de Paulista – Imagem de 28/05/2015		
Registro fotográfico		
		
Foto 1: Vista do galpão de transbordo em 05/05/2014	Foto 2: Vista do galpão de transbordo em 29/07/2015	



Equipamento: Estação de Transbordo de Paulista		Município: Paulista	
			
Foto3: Vista do galpão de transbordo em 05/05/2014		Foto 4: Vista do galpão de transbordo em 29/07/2015	
			
Foto 5: Resíduos na plataforma de transbordo		Foto 6: Edificações de escritório	
			
Foto 7: Galpão de equipamentos			